


Dica 17 - Equipamentos Dolphin devem ser inspecionados

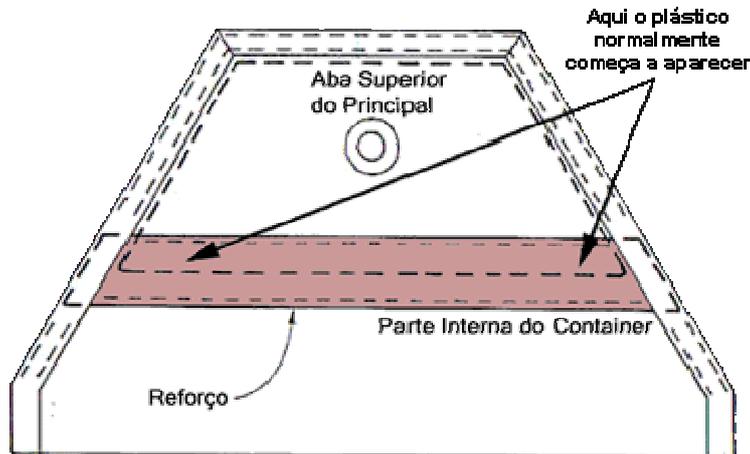

Flap Dolphin Desde o dia 7 de Junho de 2000 tornou-se obrigatória a inspeção dos equipamentos DOLPHIN fabricados antes de fevereiro deste ano. A determinação está expressa num Boletim de Serviço (#ASB060700) emitido pelo fabricante dos equipamentos Dolphin, que diz respeito ao plástico da aba superior do principal.

Os cantos (internos) do flap superior do principal podem abrir (rasgar) e o plástico alojado pode sair. Uma vez

exposto, esse plástico pode "prender" algumas linhas do velame principal, impedindo que este, mesmo desconectado, se desprenda do pára-quedista. Esse fato ocorreu em dezembro do ano passado (1999) e felizmente, o atleta conseguiu acionar o reserva. Contudo, o principal ficou preso a ele, mesmo depois de desconectado.

Em janeiro de 2000, a Altico (fabricante do Dolphin) modificou a construção do flap em questão, adicionando um reforço na parte interna do container (no flap superior interno), o que reduz muito a possibilidade do plástico "atravessar" o reforço.

Antes do próximo salto, inspecione os cantos (internos) do flap superior do principal. Caso esteja com o plástico já aparente, NÃO SALTE. Faça a manutenção antes de pensar em saltar novamente.

Caso o equipamento não apresente nenhum dano aparente, é extremamente recomendado que seja feito o reforço, como formade prevenção.

Por Antonio de Laurentiz Junior - Master Parachute Rigger - Extraído da Revista Air Press #78