


### Dica 13 - JAVELIN

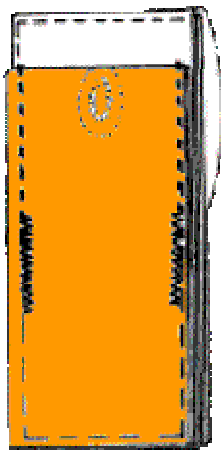

**Javelin Loop** Após o artigo publicado na Revista AirPress (#75, pag. 63) sobre os problemas encontrados em alguns equipamentos, a Sun Path, fabricante do Javelin emitiu um novo boletim. O novo Boletim é conhecido por: Service Bulletin #SPSB:03032000 – Revision B, emitido em 01 de Maio de 2000.

**Assunto:** Proteção do Ilhós do suporte do loop do principal.

**Mandatário:** Para todos os Javelins fabricados antes de Setembro de 1993, recomendado para TODOS os Javelins fabricados desde Setembro de 1993 até Março de 2000.

**Histórico:** Linhas de suspensão de diâmetro pequeno (similar à Microline 550 ou Vectran 500) podem ficar presas ao ilhós do suporte do loop do principal, resultando assim numa séria pane de ferradura com as linhas de suspensão ou linhas de freio presas ao container durante a abertura (do principal).

É importante anotar na caderneta de dobragem do reserva que o serviço foi feito de acordo com o SPBS:03032000-Rev.B.

**Por Antonio de Laurentiz Junior - Master Parachute Rigger - Extraído da Revista Air Press #77**